■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より 7 日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検　索
URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

ハンディデジタルスケール　DMT204-BK
取扱説明書

20140625

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は対象物の重さを簡易的に測定することを目的としています。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- [家庭用] 取引証明用以外
- 本製品はその測定結果、及びその利用による結果を保証するものではございません。

■ 各部名称

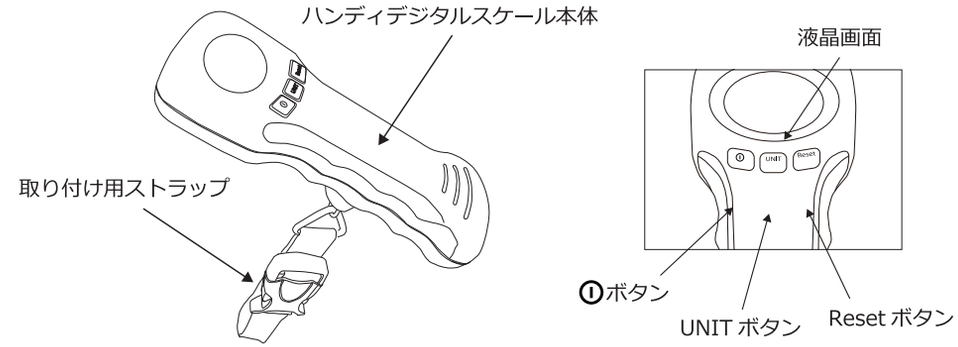

■ 各部説明

液晶画面：測定値、単位、各マークを表示します。
⏻ボタン：電源のオン / オフ、HOLD 機能のリセットに使用します。
UNIT ボタン：「kg」「N」「oz」「lb」「℃」の単位の切り替えに使用します。
Reset ボタン：測定数値のリセット、長押しで HOLD 機能に切り替えに使用します。
取り付け用ストラップ：測定する対象物を掛ける部分です。

■ 製品仕様

測定可能重量範囲：44kg まで ，重量：183g ，使用電源：単 4 乾電池 × 2 本 ，
材質：ABS 樹脂（本体、バックル），ナイロン（ストラップ） ，原産国：中国

■ ご使用方法

1. ⏻ボタンを押し、本体電源を ON にすると、液晶画面に「HELLO」と表示されます。
2. 3 秒ほどで液晶画面に「0.00kg」と表示されたら測定可能です。
3. UNIT ボタンを押し、測定したい単位を「kg」「N」「oz」「lb」の中から選択します。
4. バックルを外しストラップを測定したい対象物に通しロックします。
   ロックの際はカチッと音が鳴り、しっかりとロックされたことを確認して下さい。
5. 本体をしっかり持ち、本体を地面と水平にしながらゆっくりと持ち上げます。
6. 液晶画面に表示される測定数値を読み取ってください。
7. 測定後はゆっくりと対象物を下ろし、バックルを外してください。

■ HOLD 機能ご使用方法

1. 上記の使用手順 1 ～ 2 を行い、測定可能な状態にします。
2. Reset ボタンを 2 秒以上長押しすると「ピー」という音とともに、
   液晶画面に「H-ON」と表示され、HOLD 機能がオンになります。
3. 上記の使用手順 3 ～ 6 を参照し、重量を測定します。
4. 数値が一定になると「ピー」と音が鳴り、測定数値を固定します。

※固定された数値のリセットは Reset ボタン、もしくは⏻ボタンを押してください。
※HOLD 機能を解除する場合は、Reset ボタンを 2 秒以上長押ししてください。
液晶画面に「H-OF」と表示され、HOLD 機能がオフになります。

■ 風袋引き測定方法（容器を除いた重量の測定方法）

1. ご使用方法の使用手順 1 ～ 6 を参照し、風袋（容器）のみの重さを測定します。
2. 測定時に Reset ボタンを押すと、液晶画面の数値の表示が「0.00kg」になります。
3. この状態で容器内に測定したい対象物を入れることで、対象物のみの測定が可能です。

※設定された風袋（容器）の重さは、風袋（容器）を取外した後、
Reset ボタンを押すことで解除することができます。
※風袋引き測定時には液晶画面下に T の表示がされます。
※風袋引き測定機能は HOLD 機能がオンの状態でも使用することができます。

■ ご使用にあたっての注意

- 本製品は精密機器になります。大切に取り扱ってください。
- 使用時に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止してください。
- 本製品は防滴、防水仕様ではありません。雨降りや湿気の多い場所では使用しないでください。
- 測定時は製品本体をしっかりと持ち、ゆっくりと持ち上げてください。急に荷物を持ち上げると故障の原因となります。
- 本製品の測定可能な耐荷重量は 44kg です。耐荷重量を超えての使用は、故障の原因となりますのでおやめください。
- 保管する際は、電池を取り外してください。電池を入れたまま保管すると、保管環境によっては液漏れを起こす恐れがあります。
- 単 4 電池以外は使用しないでください。正常に作動せず、故障の原因となります。
- 付属の電池は動作確認用のテスト電池です。出来るだけ早めに新しい電池に交換をしてください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 分解、改造をしないでください。発熱や発火、感電の原因となります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温状態、水やその他の液体で濡れた状態で使用、放置しないでください。発熱や発火、破裂の原因となります。
- 濡れた手で使用しないでください。発熱や関電の原因となります。

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 0 ℃～ 40℃以外の場所で使用しないでください。発熱、破裂の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所で長時間使用、放置しないでください。発熱や発火、破裂の原因となります。
- 物を載せたり、強い衝撃をあたえないでください。
  発熱や発火、感電、けがの原因となります。
- バックルのロックや、電池交換の際に指や皮膚を挟まないよう注意してください。けがをする恐れがあります。